



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел надзорной
деятельности г. Южно-Сахалинска

ул. Амурская, 60, г. Южно-Сахалинск, 693000
Телефон: 497-085 Факс: 497-093
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по
Сахалинской области 729999

Начальнику Управление культуры
администрации города Южно-Сахалинска
И.В. Герасимовой

ул. Ленина, 172
г. Южно-Сахалинск
693020

24 августа 2017 г. № ТОНД-2

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта защиты здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа», расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская,35.

 
Я, главный государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Дроздов Александр Александрович участвовал в качестве привлеченного специалиста в совместной выездной проверке на предмет соблюдения юридическими лицами требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов защиты.

В ходе проведения обследования выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены)
1.	На первом этаже, в коридоре в восточной части здания (в соответствии с техническим паспортом БТИ проход из помещения №20 в помещение №18), с двух сторон имеются выступы из стены и ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет менее 1,0м (по факту 0,91м)	п. 3 ст.4 ФЗ № 123-ФЗ; ст.36 ППР РФ; п.6.27 СНиП 21-01-97*
2.	На первом этаже, в коридоре в восточной части здания (в соответствии с техническим паспортом БТИ проход из помещения №18 в помещение №15), с двух сторон имеются выступы из стены и ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет менее 1,0м (по факту 0,88м)	п. 3 ст.4 ФЗ № 123-ФЗ; ст.36 ППР РФ; п.6.27 СНиП 21-01-97*
3.	На первом этаже, в коридоре в западной части здания (в	п. 3 ст.4 ФЗ № 123-ФЗ;

	соответствии с техническим паспортом БТИ проход из помещения №25 в помещение №10), с двух сторон имеются выступы из стены и ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет менее 1,0м (по факту 0,92м)	ст.36 ППР РФ; п.6.27 СНиП 21-01-97*
4.	На первом этаже, в коридоре в западной части здания (в соответствии с техническим паспортом БТИ проход из помещения №10 в помещение №2), с двух сторон имеются выступы из стены и ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет менее 1,0м (по факту 0,91м)	п. 3 ст.4 ФЗ № 123-ФЗ; ст.36 ППР РФ; п.6.27 СНиП 21-01-97*
5.	На втором этаже, в коридоре в восточной части здания (в соответствии с техническим паспортом БТИ проход из помещения №14 в помещение №16), с двух сторон имеются выступы из стены и ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет менее 1,0м (по факту 0,92м)	п. 3 ст.4 ФЗ № 123-ФЗ; ст.36 ППР РФ; п.6.27 СНиП 21-01-97*

Начальник отдела –
 Главный государственный инспектор
 г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору



А.А. Дроздов